



**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Fecha:09/11/2018

Hora: 10:28

Hoja: 1 / 3

ORDEN DE MANTENIMIENTO

PROVEEDOR:

LEGACY AVIATION SERVICES INC.
CALLE NORTH CIMARRON NUM. 1701 A ENTRE S/C CIUDAD:
YUKON TELEFONO:

Favor de Facturar a:

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N
RFC:SHA840512SX1

FOLIO ORDEN: 0005367

LUGAR ENTREGA:
HANGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0002742	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AERONAVE; (ESPECIFICACIONES: 1.1-INSPECCIÓN PRELIMINAR, COMPLETADA SIN ENCONTRAR DEFECTOS. 1.2-INSPECCIÓN 150 HORAS/ANUAL. 1.3-INSPECCIÓN A LA MANIJA A LA SALIDA DE EMERGENCIA POR OPERACIÓN Y SEGURIDAD (1 AÑO/450 HRS). 1.4-INSPECCIÓN Y REVISIÓN POR OPERACIÓN AL MECANISMO DE ASEGURAMIENTO DE LA PUERTA DE CABINA. 1.5-PRUEBA POR FUGAS AL SISTEMA DE AIRE DE PURGA DE ALTA PRESIÓN (1 AÑO/450 HRS). 1.6-REVISIÓN AL PESO DEL EXTINTOR PORTÁTIL. 1.7-INSPECCIÓN POR CORROSIÓN AL ALOJAMIENTO DE MAGNESIO DEL MOTOR DERECHO. 1.8-INSPECCIÓN POR CORROSIÓN AL ALOJAMIENTO DE MAGNESIO DEL MOTOR IZQUIERDO. 1.9-LUBRICACION DEL RESORTE DEL ENSAMBLE DEL CONTROL DEL TREN DE ATERRIZAJE. 1.10-REVISIÓN A LAS BATERÍAS PRINCIPALES, SE REQUIERE REEMPLAZO. 1.11-INSPECCIÓN Y RESELLADO A LOS MECANISMOS COMPENSADORES DE ELEVADOR Y RUDER. 1.12-REMOSION, LIMPIEZA, REVISIÓN AL FLUJO DE COMBUSTIBLE DE INYECTORES DE MOTOR IZQUIERDO. 1.13-REMOSION, LIMPIEZA, REVISIÓN AL FLUJO DE COMBUSTIBLE DE INYECTORES DE MOTOR DERECHO. 1.14-CUMPLIMIENTO CON LA DIRECTIVA 2018-17-15 INSPECCIÓN VISUAL AL ENSAMBLE DE LA CARCASA DE COMBUSTIÓN DE MOTOR IZQUIERDO. 1.15-CUMPLIMIENTO CON LA DIRECTIVA 2018-17-15 INSPECCIÓN VISUAL AL ENSAMBLE DE LA CARCASA DE COMBUSTIÓN DE MOTOR DERECHO. 1.16-REEMPLAZO Y MÍNIMA PRUEBA DE DESEMPEÑO AL BALERO DEL MOTOR DEL GIRO VERTICAL. 1.17-INSPECCIÓN AL EQUIPO LOCALIZADOR DE EMERGENCIA(ELT). 1.18-INSPECCIÓN AL TREN DE ATERRIZAJE PRINCIPAL Y DE NARIZ Y ACTUADORES DE LOS MISMOS. 1.19-INSPECCIÓN PERIODO CALENDARIO A HÉLICE IZQUIERDA (5 AÑOS/4000 HRS). 1.20-INSPECCIÓN PERIODO CALENDARIO A HÉLICE DERECHA (5 AÑOS/4000 HRS). 1.22-INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN A MARCHA GENERADORA IZQUIERDA. 1.23-INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN A MARCHA GENERADORA DERECHA. 1.24-INSPECCIÓN A FILTRO DE AIRE, MALLA Y ORIFICIO AL CONTROLADOR DE PRESIÓN DE CABINA. 1.25-INSPECCIÓN Y APLICACIÓN DE BOLETÍN DE SERVICIO 186, LIBRE MOVIMIENTO DEL COMPENSADOR DEL TRIM. 1.26-INSPECCIÓN Y APLICACIÓN DE BOLETÍN DE SERVICIO 235 A LA ESTRUCTURA SUPERIOR DEL RUDER. 1.27-INSPECCIÓN VISUAL AL CABLE DEL RUDER POR DESGASTE, BOLETÍN DE SERVICIO 195B. 1.28-ALERTA DE MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN A LOS BRAZOS DE LOS CONTRAPESOS DEL ELEVADOR. 1.29-LUBRICACION DE 100/200 HRS. 1.30-ANÁLISIS DE ACEITE DE LA CAJA DE REDUCCIÓN MOTOR IZQUIERDO. 1.31--ANÁLISIS DE ACEITE DE	1.00	1,947,314.24	1,947,314.24	0.00	0.00	1,947,314.24

AUTORIZACIÓN





**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Fecha:09/11/2018

Hora: 10:28

Hoja: 2 / 3

ORDEN DE MANTENIMIENTO

PROVEEDOR: LEGACY AVIATION SERVICES INC. CALLE NORTH CIMARRON NUM. 1701 A ENTRE S/C CIUDAD: YUKON TELEFONO:	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0005367 LUGAR ENTREGA: HANGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
		<p>LA CAJA DE REDUCCIÓN MOTOR DERECHO. 1.32-PRUEBA HIDROSTÁTICA (5 AÑOS) A CILINDRO DE OXÍGENO. 1.33-INSPECCIÓN Y PRUEBA A REGULADOR DE OXÍGENO. 1.34-PRUEBA HIDROSTÁTICA (5 AÑOS) A CILINDRO DE NITRÓGENO DE TREN DE EMERGENCIA. 1.35-BALANCEO DINÁMICO DE HÉLICE IZQUIERDA. (900 HRS.). 1.36-BALANCEO DINÁMICO DE HÉLICE DERECHA. (900 HRS). RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS REPORTADAS POR TRIPULACIÓN:</p> <p>2.1-LUZ AMARILLA INDICADORA DE FALLA DE LA SRL PRENDE INTERMITENTE. CHECAR LUZ AZUL DE BYPASS DE COMBUSTIBLE. 2.2-MOTOR DERECHO CON DIFICULTAD PARA ARRANCAR. ARRANQUE COLGADO Y LENTO. 2.3-RELOJ TEMPORIZADOR NO TRABAJA CORRECTAMENTE. 2.4-LUZ DE TRIM DE PILOTO AUTOMÁTICO ENCIENDE Y AERONAVE EFECTÚA MOVIMIENTO DE COLA BRUSCO. 2.5-PRESIÓN DE CABINA MUY BAJA. SE REVISÓ POR FUGAS. 2.6-MOTOR DERECHO CON FUGA DE COMBUSTIBLE POR DREN DE AVISO. 2.7-COMBUSTIBLE PARA PRUEBAS EN TIERRA. INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO (OBSERVACIONES). 3.1-SE REPARÓ LUZ INDICADORA DE BOMBA DE BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE NO ENCIENDE. 3.2-SE AJUSTÓ PRESIÓN DE GIRO EN ARCO ROJO. 3.3-PARABRISAS IZQUIERDO NO CALIENTA. (PENDIENTE POR PARTES PARA EL PRÓXIMO SERVICIO). 3.4-SE CORRIGIÓ FUGA DE HIDRÁULICO EN FRENO IZQUIERDO. 3.5-REEMPLAZO DE SELLO NARANJA DE ESCAPE MOTOR DERECHO. 3.6-CORRECCIÓN DE FUGAS EN DUCTOS DE MÁQUINA DE AIRE ACONDICIONADO. 3.7-REEMPLAZO DE SELLO TÉRMICO Y SELLO NARANJA DE ESCAPE MOTOR IZQUIERDO. 3.8-REPARACIÓN Y PINTURA DE COMPUERTA DE ENFRIAMIENTO DE ACEITE IZQUIERDO. 3.9-REEMPLAZO DE SOLENOIDE DE TORQUE NEGATIVO POR ENCONTRARSE CON FUGA DE ACEITE. 3.10-SE REPARÓ LUZ DE ESTROBO IZQUIERDA. 3.11-SE CORRIGIÓ FUGA EN CALIPER DE FRENO IZQUIERDO. 3.12-CORRECCIÓN DE ROTURA EN ÁREA SUPERIOR DE PARED DE FUEGO CERCANA AL ESCAPE. 3.13-REEMPLAZO DE AMBAS BATERÍAS PRINCIPALES. 3.14-REEMPLAZO DE PARTES DAÑADAS DEL TREN PRINCIPAL DERECHO ENCONTRADAS DURANTE INSPECCIÓN MAYOR. 3.15-REEMPLAZO DE PARTES DAÑADAS DEL TREN PRINCIPAL IZQUIERDO ENCONTRADAS DURANTE INSPECCIÓN MAYOR. 3.16-REEMPLAZO DE PARTES DAÑADAS DEL TREN DE NARIZ ENCONTRADAS DURANTE INSPECCIÓN MAYOR. 3.17-REAJUSTE DE TENSIÓN A CABLES DEL COMPENSADOR DEL ELEVADOR POR ENCONTRARSE DEMASIADO DURO. 3.18-SE REPARÓ PIEL DE ELEVADOR DERECHO POR ROTURA Y DOBLADURA. 3.19-CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE MOTOR DERECHO POR FUGA. 3.20-INSTALACIÓN DE</p>						

AUTORIZACIÓN





**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Fecha:09/11/2018

Hora: 10:28

Hoja: 3 / 3

ORDEN DE MANTENIMIENTO

PROVEEDOR: LEGACY AVIATION SERVICES INC. CALLE NORTH CIMARRON NUM. 1701 A ENTRE S/C CIUDAD: YUKON TELEFONO:	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0005367 LUGAR ENTREGA: HANGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
		SELLO EN COMPUERTA DE TREN DE NARIZ DERECHA. 3.21-REEMPLAZO DE LA LÁMPARA DE CABINA DE PASAJEROS. 3.22-REEMPLAZO DE BRAZO DE TORQUE POR ENCONTRARSE FUERA DE LIMITES. 3.23-REEMPLAZO DE REGULADOR DE SELLO DE CABINA Y AJUSTE E PRESIÓN DEL MISMO. 95,926.81 USD AL TIPO DE CAMBIO \$20.30 DE FECHA 09/11/18)						
		Requisición Detalle Partida Presupuestal						
		0005483 000001 8.1.6.11.2.101.3551.2444-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
		Cantidad Departamento						
		1.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION						
TOTALES:					1,947,314.24	0.00	0.00	1,947,314.24

AUTORIZACIÓN

